



SERVICE INFO – INA 0156



Rolele de tensionare 531 0264 10 și 531 0780 10

Înainte de instalare, nu uitați să verificați șurubul cu cep de pe partea dinspre motor

Producători: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modele:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki: Grand Vitara, Vitara
Toyota: Corolla

Motorizare:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Nr. piesă: 531 0264 10
531 0780 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La demontarea rolei de tensionare de pe vehiculele enumerate aici, este absolut necesar să se asigure că șurubul cu cep (Fig. 1) de pe partea dinspre motor este montat în condiții de siguranță.



Figura 1: Șurubul cu cep de pe partea dinspre motor

În cazul în care șurubul cu cep este slăbit, acesta trebuie să fie strâns din nou cu un dispozitiv adecvat la cuplul de strângere specificat.

Neîndeplinirea acestei cerințe poate duce la deteriorarea curelei dințate. În cel mai rău caz, acest lucru poate provoca la rândul său defecțiuni la motor.

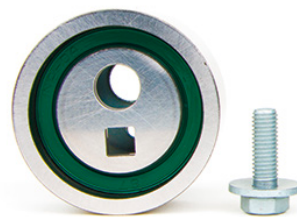


Figura 2: 531 0780 10 - Rolă de tensionare cu șurubul livrat

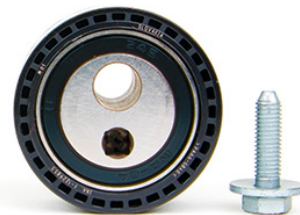


Figura 3: 531 0264 10 - Rolă de tensionare cu șurubul livrat

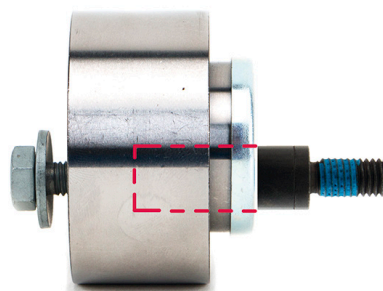


Figura 4: Rolă de tensionare cu cep și șurub de fixare în poziție instalată

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0156