

# Technical *Info*

## Korrekte Montage der Spannrollen der Kits: CT 1038 K1, CT 1034 K1, CT 989 K1 und CT 731 K1

### Problem:

Die im Kit mitgelieferte Spannrolle zerlegt sich nach kurzer Laufzeit und führt i. d. R. zum Motorschaden.

### Ursache:

Die Ursache ist ein Fluchtungsfehler im Riementrieb. Die Spannrolle wird außermittig belastet und fällt nach kurzer Laufzeit aus.

### Lösung:

Entscheidend für einen fluchtenden Riemenverlauf sind die gründliche Reinigung der Spannrollenhalterung und die anschließende Überprüfung des vollflächigen Sitzes der Rolle auf dem Zapfen.

### Zerlegtes Lager



### Intakte Rolle



### Zapfen Spannrollenhalteplatte

