

Technical *Info*

Montage correct des galets tendeurs des kits CT 1038 K1, CT 1034 K1, CT 989 K1 et CT 731 K1

Problème :

Le galet tendeur fourni dans le kit se décompose après une courte durée de service et provoque en règle générale un dommage moteur.

Cause :

La cause en est une erreur d'alignement dans la transmission par courroie. Le galet tendeur subit une contrainte décentrée et défaille après une courte durée de service.

Solution :

Ce qui est important pour le défilement d'une courroie dans l'alignement, ce sont un nettoyage approfondi du support du galet tendeur et le contrôle ultérieur que le galet repose bien sur toute sa surface sur le pivot.

Palier décomposé



Galet intact



Pivot Plaque support du galet tendeur

