

Propisani način montaže kompletata zateznih remenica CT 1038 K1, CT 1034 K1, CT 986 K1 i CT 731 K1**Problem:**

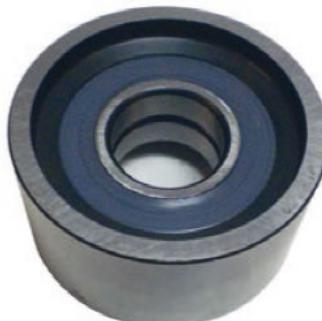
Zatezne remenice koje se isporučuju s kompletom pucaju nakon kraćeg perioda provedenog u radu, što obično dovodi do oštećenja motora.

Uzrok:

To se dogod-a zbog nepropisne centriranosti pogona remena. Zatezna remenica izložena je opterećenju izvan simetrale i dolazi do kvara nakon kraćeg vremena provedenog u radu.

Rješenje:

Kako biste osigurali propisanu centriranost remena, važno je da temeljito očistite držač zatezne remenice i da kasnije provjerite da li cijela površina remenice propisno naliježe na vodeći zatik.

Demontirani ležaj**Nova remenica****Vodeći zatik nosive ploče zatezne remenice**