

Risque de confusion entre les galets tendeur et de renvoi des kits CT1038K1 et CT1038K2 lors du montage

Problème :

Toute confusion entre les galets de renvoi et tendeur lors du montage entraîne un réglage défectueux de la tension. Il peut en résulter des bruits de fonctionnement accrus, voire même une détérioration du moteur.



V55822 63,7 x 39 mm

Cause :

Ces galets sont pratiquement identiques sur le plan visuel et ne se distinguent que par une petite différence de diamètre. Il est donc facile de faire la confusion entre ces deux galets.



V55826 67 x 39 mm

Solution :

Le galet de renvoi V55826 présente un diamètre de 67 mm. Le galet tendeur V55822 présente un plus petit diamètre : 63,7 mm.

