

Buka iz pogona zupčastog remena, puknut remen, oštećenje motora. CT1078K1, CT1178K1 za Opel / Vauxhall / Chevrolet 1.7D/CDTI (A17 DT/DTC/DTE/DTF/DTI DTJ/DTR/DTS, Z17 DTJ/DTR)

Problem:

Buka iz pogona zupčastog remena.
Zupčasti remen preskače ili je puknut.
Jedan rub zupčastog remena istrošen je
cijelom dužinom. Zatezna opruga zatezne
remenice djelomično je ili potpuno
istrošena.



Uzrok:

Kontaktna površina zatezne remenice nije bila ravno postavljena na blok motora tijekom montaže, zbog čega se zatezna opruga zaglavila između zatezne remenice i bloka motora. Zatezna remenica zbog toga se nakosila prilikom zatezanja vijka. To uzrokuje pomicanje zupčastog remena u stranu tijekom rada, što rezultira nepravilnim poravnanjem. Remenski pogon podložan je velikim naprezanjima i pretjeranom zagrijavanju. Zbog toga se vodilica kugličnog ležaja može odvojiti i početi trenjem trošiti zateznu oprugu ili čak proći kroz nju.



Rješenje:

Provjerite je li cijela kontaktna površina postavljena ravno uz blok motora i je li zatezna opruga pravilno postavljena. Slijedite upute za montažu proizvođača vozila.