

# Technical *Info*

## Kit de courroie synchrone CT 881 K3, l'exemple Ford 1,25 16V / 1,4 16V / 1,6 16V

### Problème :

Le Kit contient des vis de vilebrequin de différente longueur (29 et 44,5 mm).

### Cause :

A partir du 15/08/2005 comme date de fabrication, une vis de 44,5 mm est utilisée.

### Solution :

Afin d'assurer que la bonne vis est montée, il faut déterminer la profondeur de taraudage.

42 mm: vis de 29 mm

52 mm: vis de 44,5 mm

Les deux vis doivent être serrées avec 40 Nm et un couple de 90°.

Image 1  
Version 29 mm



Image 2  
Version 44,5 mm

