

Blue Print ADN17201



Pentru:

Nissan Almera, Almera Tino, Expert, Micra, Note, Primera, Sunny, Wingroad 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 Motoare pe benzină



Ax cu came/Senzor arbore cotit

Problemă:

Sincronizare incorectă între arborele cotit și arborele cu came, având ca efect o lipsă de putere sau un ralanti instabil.

Putem găsi memorate în ECM o serie de defecte, de ex: P0011 Poziție arbore cu came (bancul 1), P0335 Senzor poziție arbore cotit și P0340 Senzor poziție arbore cu came. Acestea pot fi diagnosticate ca o simplă înlocuire de senzor.

Cauză:

Când diagnosticăm aceste defecte și efecte client, trebuie să ținem cont că aceste motoare prezintă adeseori probleme legate de sincronizarea arborelui cotit cu arborele cu came din cauza uzurii care apare la nivelul lanțului de distribuție.

Soluție:

Verificați poziția și alinierea sistemului de distribuție pe lanț și dacă este necesar înlocuiți toate componentele uzate, înainte de a învinui senzorii de poziție ai arborelui cotit sau al arborelui cu came.

Neverificarea tuturor aspectelor acestui sistem poate duce o diagnosticare eronată.

Pentru mai multe detalii tehnice vă rugăm să vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com